



Инструкция за експлоатация на ъглошлайф RTR модел ELS103



Тази инструкция е издадена от производителя: NINGBO CHINA-BASE LANDHAU FOREIGN TRADE CO., с адрес: NINGBO, YOUNGOR AVENUE 1, Китай

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

Внимателно прочетете и запазете това ръководство, както и инструкциите за безопасност

- Използвайте машината само за сухо шлифоване / рязане.
- Използвайте само фланци, доставени с машината
- Машината е забранена за употреба от лица под 16 години.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ

- Използвайте само принадлежности, чиято допустима скорост на въртене е по-голяма или равна на максималната скорост на въртене.
- Не използвайте повредени, деформирани или вибриращи шлифовачи или режещи дискове.
- За да избегнете счупване или напукване съхранявайте дисковете и работете с тях много внимателно.
- Не използвайте шлифовачи или режещи дискове с диаметър, по-голям от препоръчителния
- Използвайте шлифовачи или режещи дискове с такъв диаметър на отвора, който пасва на скрепяващия фланец 9 без да се получава фута. Никога не използвайте преходници или други приспособления за напасване отвора на диска.
- Никога не използвайте шлифовачи или режещи дискове с резбован отвор, при които дълбочината на резбата е по-малка от дължината на шпиндела.

ПРЕДИ УПОТРЕБА

- Не работете с материали съдържащи асбест.
- Винамавайте за скрити електрически кабели, газова или водни тръби; проверете предварително работната площ, например с помощта на метален детектор
- Запегнете работните части при условие, че те не са стабилни
- Не загрявайте машината в преса или менгеме
- Използвайте напълно разгнати кабели с предпазни удължители за ток 16 Amps
- При работа носете защитни очила и ръкавици, антивиброн прахова маска и устойчиви обувки
- Винаги монтирайте помощната дръжка 2 и защитния капак 3 никога не работете с машината без тях
- При включване в контакта се уверете, че машината е изключена

ПРИ УПОТРЕБА


- Пазете кабела далеч от движещите се части, прехвърлете кабела далеч от машината
- При работа с метали се отделят искри, препоръчва се в близост да няма други лица или лесно възпламеними материали
- В случай на електрическа или механична повреда, веднага изключете машината и прекъснете захранването
- В случай, че режещият диск е блокиран, и се появят вибрации, веднага изключете машината
- В случай на прекъсване на захранването или неочаквано измъкване на щепсела, веднага прекъснете ключа за включване / изключване в изключено положение (OFF), за да избегнете рестартиране на машината.

ЪГЛОШЛАЙФ – ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКА

Акустично налягане: Lp = 95,8 dB(A)


Тежест на вибрационното ускорение : Aw = 3.5M/C

Сила на звука: Lw = 108 dB(A)

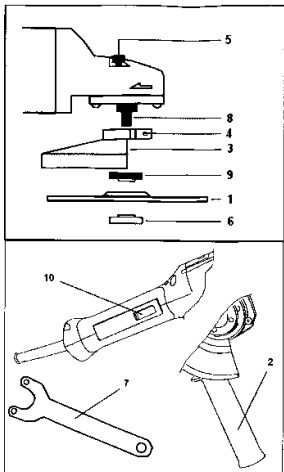

Захранване:	230 V AC, 50 Hz
Консумация на енергия:	2000 W
Скорост на въртене	6000obr/min ⁻¹
Големина на диска:	230mm
Клас изолация	2
Тегло:	~ 4 kg

УПОТРЕБА:

- Изключете щепсела Отворете защитния капак 3 развийки болта 4 Поставете защитния капак 3 върху тази част от главата на машината, където се намира шпиндела и го завъртете в съответната посока (в зависимост от това, каква работа ще извършвате)
- Закрепете защитния капак 3 затягайки болта 4
- Уверете се дали затворения край на защитния капак е насочен към оператора
- Монтирайте / премахване на аксесоарите.
- Изключете щепсела
 - Натискайки бутона за заключване на шпиндела 5, премахнете затягащия фланецб с ключа 7
 - Натискайте бутона за заключване на шпиндела 5 само когато шпинделът 8 е в напълно спряно положение.
- 
 - Почистете шпиндела 8 и всички части, които ще се монтират Монтирайте аксесоар 1
 - Монтирайте затягащия фланец 6
 - С ключа 7 притегнете фланца 6 като натискате бутона за заключване на шпиндела 5 За премахване на аксесоари следвайте обратния ред.
 - По време на работа режещите дискове се загряват, не ги докосвайте докато не изстинат напълно !
- 
 - Преди употреба уверете се, че аксесоарите са правилно поставени и здраво затегнати проверете дали аксесоарите се въртят свободно като ги завъртите с ръка.
 - Предварително тествайте машината, като я включите най-малко за 30 секунди на максимална скорост.
 - В случай на силни вибрации или други неизправности, веднага спрете машината за установяване на повредата.
 - Включете / изключете ключа 10.Преди диска да докосне работната площ, машината трябва да работи с максимална скорост.
- **Шлифоване**
 - Ъгълът между машината и работната повърхност трябва да е между 30° и 40°. С умерен натиск движете машината напред-назад.
 - Никога не използвайте режещ диск за странично шлифоване.
- **Рязане.**
 - Не навеждайте машината
 - За да избегнете неочаквано отскачане на машината встрани, винаги движете машината в посока на стрелката, която се намира върху главата
 - Не прилагайте натиск върху машината.
 - Работната скорост на режещия диск зависи от материала, който трябва да се отреже.

Управление на машината

- Винаги дръжте машината здраво с двете ръце, така че през цялото време да сте в състояние да я управлявате сигурно застанете в устойчива стойка.
- Обърнете внимание на посоката на въртене; винаги дръжте машината така, че искрите и прахът от рязане / шлифоване да се разпръскват далеч от тялото
- Следете вентилационните отвори да са винаги чисти и непокривни.

Не се опитвайте да почистите машината като пххате заострени предмети във вентилационните отвори. Преди почистване изключете щепсела.

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА

1. Съобразявайте се с условията на работното място. Не оставяйте инструментите си на дъжд. Не използвайте електронинструменти във влажна или мокра среда. Работете при добро осветление. Не използвайте електронинструменти в близост до леснозапалими течности или газове;

2. Предпазвайте се от токов удар. Избягвайте съприкосновение на тялото със заземени повърхности (напр. тръбопроводи, радиатори, кухненски печки, хладилници);

3. Не допускайте деца в опасна близост. Не позволявайте на възрастни лица да се докосват до инструментите ви или до захранващия шнур; дръжте ги на разстояние от работното си място. Не претоварвайте инструмента. Той ще свърши работата по-добре и по-безопасно в указания от производителя обхват;

4. Използвайте подходящия за работата инструмент. Не се опитвайте да накарате малки инструменти или приспособления да вършат работата на големи и мощни инструменти. Не използвайте инструментите за неспецифични дейности (напр. Не използвайте циркулар за рязане на клони или на дънери);

5. Работете с подходящо работно облекло. Не носете широки дрехи или украшения; те могат да бъдат захванати от движещите се детайли на машината. При работа на открито се препоръчва носенето на предпазни гумени ръкавици и обувки със стабилни грайфери. Ако сте с дълга коса, носете предпазна мрежа;

6. Използвайте предпазни очила. Освен това използвайте дихателна или противпрахова маска, ако рязането е свързано с отделяне на прах;

7. Не увреждайте захранващия кабел. Никога не дръжте инструмента за захранващ кабел, никога не дърпайте кабела, за да изключите щепсела от контакта, и предпазвайте кабела от омасляване и допир до нагорещени предмети и остри ръбове;

8. Застопорявайте обработваното изделие. Използвайте затягащи скоби или менгеме за застопоряване на обработваното изделие; това е по-безопасно, отколкото ако го държите с ръка, а вие ще можете да използвате и двете си ръце за работа с инструмента;

9. Отнасяйте се грижливо към инструментите си.Повърявайте ремонта на инструмента само на квалифицирано лице. Този електронинструмент отговаря на съответните правила за безопасност на труда. Допуска се извършването на ремонтни дейности само от квалифициран персонал с използване на оригинални резервни части, в противен случай за работещия съществува значителна опасност от злополука.



Старите електрически устройства не бива да се третират като обикновен отпадък. Извървяването или рециклирането на части от тях трябва да става на места със съответното оборудване. За информация за събирането и използването на старо електрическо оборудване, обърнете се към местните власти или търговците.

Вносител за България: „ВАЛЕРИИ С И М ГРУП“ АД, София, бул. Ботевградско шосе 44
Тел. :02/ 942 34 00q Факс: +359 2 942 34 40
www.valerii.com